

На момент проверки были установлены следующие нарушения действующих правил:

1. В светильниках отсутствуют защитные плафоны, там, где они должны быть (предусмотренные заводом изготовителем): Тамбовский дом культуры, филиал с. Николаевка, филиал с. Садовое, филиал с. Липовка, филиал с. Лазаревка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Муравьевка, нарушен пункт 2.12.7 ПТЭЭП;
2. Двери электрощитовых открываются во внутрь, двери выполнена из сгораемого материала: филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Садовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, нарушен пункт 7.1.29 ПУЭ;
3. Возле рукояток рубильников РУ 0,4 кВ отсутствуют надписи указывающие положение ножей рубильника («включено»; «отключено»): филиал с. Новоалександровка, филиал с. Свободка, филиал с. Жариково, филиал с. Косицино, филиал с. Лозовое, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, филиал с. Козьмодемьяновка, филиал с. Чуевка, филиал с. Гильчин, филиал с. Муравьевка, филиал с. Красное, нарушен пункт 2.2.15 ПТЭЭП;
4. Жилы вводных кабелей не опрессованы: филиал с. Новоалександровка, филиал с. Жариково, филиал с. Лозовое, нарушен пункт 2.1.22 ПУЭ;
5. Металлические части РУ-0,4 кВ подверглись воздействию коррозии: Тамбовский дом культуры, филиал с. Свободка, филиал с. Косицино, филиал с. Толстовка, филиал с. Липовка, нарушен пункт 4.1.6 ПУЭ;
6. В рубильниках вводных устройств отсутствуют рукоятки: филиал с. Придорожное, филиал с. Свободка, филиал с. Лозовое, нарушен пункт 2.2.40 ПТЭЭП;